

Geänderte Bauform und Ansteuerung des elektrischen Stellers

Einleitung:



Der Fahrzeughersteller hat während der Produktionszeit technische Änderungen bei der elektronischen Ansteuerung des elektrischen Stellers am Turbolader vorgenommen.

Hinweis:

Die beiden dargestellten Turbolader dürfen nicht vertauscht werden, auch wenn der Stecker des Fahrzeuges auf beide Turbolader passen wird. Durch die unterschiedliche Ansteuerung des Aktuators kommt es zur Fehlfunktion und Schädigung des neuen Turboladers. Eine Gewährleistung wird durch den Hersteller ausgeschlossen.

Anweisungen:

Vor Einbau des neuen Turboladers ist dieser mit der Bauform des E-Stellers des alten Turboladers zu vergleichen.

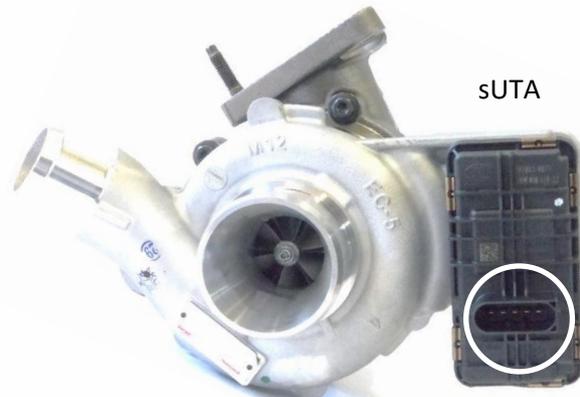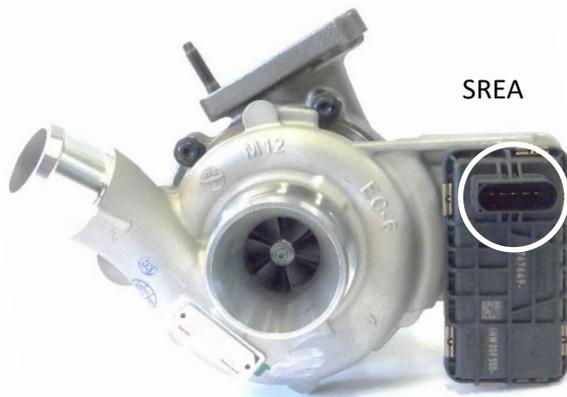

786880-6
786880-5021S
T916549



786880-12
786880-5019S und -5023S
T917549

Fahrzeughersteller: Ford

Fahrzeuge: Transit, Tourneo 2.2 TDCi

Gültigkeit: Diese Service Information ist gültig bei Erneuerung des Turboladers mit der

BTS-Nr.: T916549, T917549 **BTS-Service-Set-Nr:** T981483, T981640

Bestellhinweis: OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken.

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.