
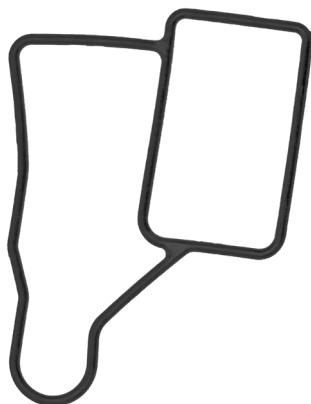
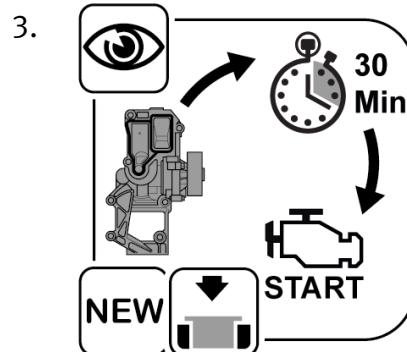
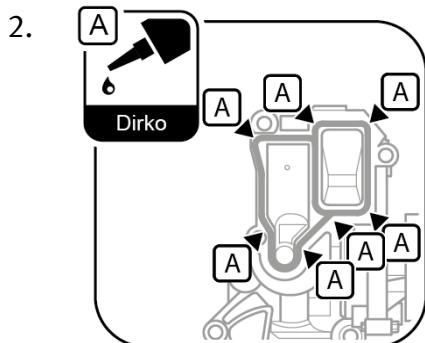


Reparaturlösung für die Dichtung der Wasserpumpe

B47.470 | Passend für BMW | MINI

Für die BMW Motoren B32 S15 A, B38 A15 A, B42 S20 A, B46 A20 B, B48 A20 A und B48 A20 B bietet Elring eine Reparaturlösung für die Dichtung der Wasserpumpe an. Dadurch lässt sich ein Austausch der kompletten Wasserpumpe vermeiden.

Mit einem geeigneten Werkzeug wird zunächst die alte Dichtung entfernt. Vor der Montage ist darauf zu achten, dass die Oberfläche sauber und frei von Rückständen ist. Um sicherzustellen, dass die Dichtung beim Einbau an der richtigen Stelle bleibt, müssen Dichtmassenpunkte (siehe Abbildung Nr. 2) angebracht werden. Damit die EPDM-Dichtung ihre Funktion bestens erfüllt, sollte eine Wartezeit von 30 Minuten nach der Montage eingehalten werden.

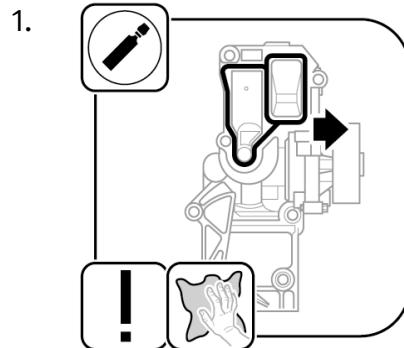

471.501 | 006.553