

Diese Neuauflage ersetzt alle vorhergehenden Versionen. Bitte ersetzen Sie SI-130115

**Geringe Leistung, Fahrzeug im Notlauf,
ESP- und MIL-Kontrollleuchten im Kombiinstrument leuchten
Ladedruckregelklappe klemmt und ist schwergängig.**

Vor Einbau eines neuen Turboladers ist zu prüfen, ob bereits die neue modifizierte **Motorsteuergeräte-Software DAS-Version 10/09** aufgespielt ist. Wurde die neue Version im Rahmen einer Kundendienst-Maßnahme noch nicht aufgespielt, ist dies nachzuholen.



Bis Motornummer xxx31794909 kann sich u.U. der Anschluss der Ladedruckleitung am Verdichtergehäuse geändert haben. Für Ihren neuen Turbolader benötigen Sie ggf. von OE nachstehende Bauteile, um den neuen Turbolader montieren zu können.

A 906 528 50 82	Ladeluftschlauch	A 651 096 29 40	Halter
A 906 501 14 82	Kühlwasserschlauch	A 651 096 30 40	Halter
N 910 143 006 002	Schraube M6X20 (10x)		

Fahrzeughersteller: MERCEDES-BENZ

Fahrzeug: SPRINTER

Motorcode: OM 651.957

Gültigkeit: Diese Service Information ist gültig für den Wechsel des Turboladers mit der **BTS-Nr.:** T915834

Hersteller Ausf.-Nr.: 10009700008, 10009700036, 10009700074, 10009880008, 10009880036, 10009880074; **OE-Nr.:** A6510900880, A6510906080, A6510906380, A6510905480, A651090608018, A651090608080, A6510902280, A6510904780, A6510904880, A6510905280

OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken.

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken.

Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.